

## HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN (27 OGOS 2018)

DAERAH : PORT DICKSON

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
A 1.	<u>Mukim Jimah.</u> Kampung Jimah Lama (DUN CHUAH)	Jun 2018	Hujan Lebat Kawasan Penempatan yang rendah dari ban RTB Kawalan kadar aliran daripada bahagian hulu	Pembersihan secara berkala sungai-sungai berikut (2018):- <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembersihan Sungai Jimah</li> <li>Pembersihan Sungai Siram</li> <li>Dan Penyelenggaraan Flape Gate (JPS)</li> </ul> Penyelenggaraan secara berkala kolam-kolam takungan dibahagian hulu (2018):- <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolam takungan Sri Sendayan 1,2 dan 3</li> <li>Kolam takungan Pond 2 dan Pond 3, Bandar Sri Sendayan</li> </ul>	Tiada	JPS	Telah siap pembinaan pada <b>April 2017</b> 2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
2.	Kampung Baru, Tanah Merah Site A - (Sg.Rambai). (DUN CHUAH)	Jun 2018	Lintasan sungai yang kecil Sampah sarap dan dahan kelapa sawit yang tersangkut ketika hujan lebat.  Kesan air pasang surut	1) Melaksanakan kerja penyaluran dan pembersihan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. (JPS) 2) Mengenalpasti lintasan yang kecil & kritikal di tukar secara berfasa. (JPS)  2016 - 2017- 2018 -	1) Kerja-kerja melebar, mendalamkan sungai Rambai dan membina pintu kawalan pasang surut (TCG) 2) Menaiktaraf lintasan-lintasan kecil dan pengalihan utility dan lain-lain.	JPS	Dipohon melalui permohonan RMK11- belum diluluskan  Permohonan naiktaraf 4 jambatan telah diangkat kpd KLB melalui Pej Daerah. *3*BELUM SIAP

B	Mukim Sri Rusa						
3.	Dataran Teluk Kemang <b>(DUN BAGAN PINANG)</b>	Sept 2017	Sampah sarap dan mendapan pasir yang tersangkut menyebabkan aliran air tidak lancar  Saiz sistem perparitan sedia ada tidak bersesuaian dengan pembangunan di sekitar kawasan tersebut.  Hujan Lebat dan Air Pasang	Penyelenggaraan secara berkala sistem perparitan (MPPD) 2016 2018  Penyelenggaraan secara berkala sistem perparitan di saluran kawasan pantai dan di jangka siap 10/9/2018(JPS) 2018	Menaiktaraf sistem perparitan di dalam kawasan tersebut. (MPPD).  Menaiktaraf sistem perparitan di kiri dan kanan jalan utama (JKR)  Penyusunan semula sistem salur keluar kelaut (JPS)	MPPD  JKR  JPS	Dipohon didalam RP3 RMK 11- sebanyak RM 50juta termasuk kerja penambakan pantai belum diluluskan  *3*BELUM SELESAI
4.	Kg Sri Rusa <b>(DUN BAGAN PINANG)</b>	Jun 2018	Keratan rentas Sungai Sri Rusa yang kecil.  Kawasan Koridor sungai yang rendah.  Lintasan sungai yang kecil mengakibatkan aliran air terhalang (bottle neck)	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali - 2018 (JPS) 2) Mengenalpasti lintasan yang kecil & kritikal (JPS) *Sedang dilaksanakan didalam program RTB dan di jangka siap 10/9/2018	RTB Sungai Sri Rusa (RMK 11) (JPS) -Pengambilan balik tanah -Pelebaran sungai 2KM	JPS	Peruntukan Negeri RMK11:- Tahun 2016: RM 100,000.00 Tahun 2017: RM 400,000.00 *3*BELUM SELESAI
5.	Ladang Seliau <b>(DUN RANTAU)</b>	Jun 2016	Sampah Sarap di Longkang tepi jalan JKR dan anak Sungai Seliau tidak diselenggara.	Menyelenggara longkang tepi jalan dan jambatan berkenaan secara berkala oleh JKR secara jabatan. (JKR). 2018-		JKR	Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf. 2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

C	Mukim Linggi						
6.	Kg Batu 14, Pasir Panjang. <b>(DUN LINGGI)</b>	Sept 2017	Saluran keluar akhir ke Sungai Menyala tersekat di kawasan Palm Spring Kawasan perkampungan berada di kawasan rendah.	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali -2018 (JPS) 2) Penyelenggaraan berkala Palm Spring Golf Resort 3) Naik taraf kolam takungan bersebelahan jalan, di jangka mula 15 Ogis 2018 (JPS)	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong. 2) Semua kelulusan perlu mendapat kelulusan dan ulasan JPS. 3)Keluarkan rizab parit didalam Golf Resort untuk memudahkan penyelenggaraan/membina laluan parit baru kelaut.	Palm Spring Golf Resort/ JPS	RM 19,700.00 (2016) -RM 19,900.00 (2017) -Tarikh mula kerja 15/8/2018 (2018) 2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
7.	Kampung Sungai Raya. <b>(DUN LINGGI)</b>	Jun 2018	Keadaan sungai yang cetek dan bertembung air pasang ketika hujan.	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali (JPS) 2) Penyelenggaraan secara berkala pintu kawalan air (JPS) 3)Penyediaan pam sokongan di pintu kawalan banjir (JPS)  2016-2017- Kerja pembersihan muara Sg Raya mula dilaksanakan pada 8/8/2018.	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong JPS. 2) Menaiktaraf TCG dan rumah Pam	JPS	Dipohon dalam RMK 11 RTB Sungai Raya sebanyak RM 20juta Kos : -RM 51,000.00 (2016) -RM 94,268.00 (2017)  Naiktaraf TCG dan Rumah Pam peruntukan telah lulus tetapi dibatalkan oleh MOF 3*BELUM SIAP
8.	Kg Tampin Linggi (Sg Solok) <b>(DUN LINGGI)</b>	Okt 2014	Sampah kelapa sawit dari estate berdekatan tersangkut di jambatan Sungai Solok.  Limpahan air sungai Linggi kedalam sungai Solok	1) Penyelenggaraan secara berkala 1 tahun sekali (JPS) 2) Membina flapgate dikuala sungai Solok. (JPS)  2016-2017- Dijangka mula pada bulan September 2018	Menaiktaraf sungai solok termasuk pembinaan ban, melebar, pembinaan flapgate.	JPS	Kos : RM 62,750.00 (2016) RM 151,307.00 (2017) 3*BELUM SIAP

D	<u>Mukim Port Dickson</u>						
9.	Simpang 3 Port Dickson / Sepang (DUN LUKUT)	Jun 2016	Kawasan persimpangan yang rendah	Perlu menaik taraf persimpangan jalan dan sistem peparitan.	Perlu Penyelenggaraan	JKR	Telah diambil tindakan oleh JKR 2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
10.	Jalan Seremban – PD (Dataran Segar) (DUN LUKUT)	Nov 2016	Sistem peparitan yang tidak sempurna dan aras jalan raya yang rendah	Menaiktaraf jalan dan sistem peparitan tepi jalan.	Naiktaraf Jalan dan Sistem Peparitan.	JKR/ MPPD	Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf. 3*BELUM SIAP
11.	Jalan Seremban – PD (Springhill) (DUN LUKUT)	Jun 2016	Sistem peparitan yang tidak sempurna dan pembukaan tanaman semula kelapa sawit.	Menaiktaraf sistem peparitan dan penanaman semula kelapa sawit perlu dilakukan secara berperingkat.		JKR	Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf. 3*BELUM SIAP
12.	Kg Sg Sendayan (DUN LUKUT)	Jun 2018	Sistem peparitan yang tidak sempurna dan pembukaan tanaman semula kelapa sawit.	Kerja penyelenggaraan telah siap dilaksanakan pada 10/8/2018	Naiktaraf Sungai Sendayan Termasuk kerja Pengambilan Balik Tanah serta naiktaraf lintasan dan Pemetung yang kecil	JPS	RM 88,300.00 (2016) RM 112,784.00 (2017) RM 120,000.00 Naiktaraf 2 buah jambatan telah diangkat ke KLB melalui pejabat daerah 3*BELUM SIAP
13.	Kg Batu 7 (DUN LUKUT)	Jun 2018	Sampah sarap yang terdiri dari pelepah kelapa sawit yang tersangkut di jambatan dan kawasan rendah di koridor sungai.	Menjalankan kerja penyelenggaraan dan membina ban. Pada 10/8/2018	Naiktaraf Sungai Sendayan Termasuk kerja Pengambilan Balik Tanah serta naiktaraf lintasan dan Pemetung yang kecil	JPS	

<b>KAWASAN BARU</b>						
14.	<b>Kg Sawah Sunggala (DUN LINGGI)</b>	Sept 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem perparitan dalaman tidak sempurna dan lama.</li> <li>Kesan air pasang surut.</li> <li>Sistem perparitan perlu diselenggara secara berkala</li> </ul>	Sedang dilaksanakan di bawah program RTB dan di jangka siap pada 10/9/2018 (JPS/PTD)	Menaiktaraf Sungai Menyala termasuk pembinaan Pam Sokongan Di TCG (JPS)	<b>Peruntukan Negeri RMK11:-</b> Tahun 2016: RM 400,000.00 Tahun 2017: RM 400,000.00 Tahun 2018 : <b>*3*BELUM SIAP</b>
15.	<b>Kg Air Meleleh (DUN SRI TANJUNG)</b>	Jun 2018		Penyelenggaraan RTB Kg Air Meleleh Tahun 2018	Tiada	<b>2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>
16.	<b>Taman Sri Tanjong (DUN SRI TANJUNG)</b>	Sept 2017		Penyelenggaraan system saliran dalaman	Cadangan menaiktaraf sistem perparitan dalaman dan pembinaan pam (MPPD)	<b>3*BELUM SIAP</b>
17.	<b>Hadapan Hospital Port Dickson (DUN BAGAN PINANG)</b>	Sept 2017		Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala. (JKR/MPPD)	Cadangan menaiktaraf sistem perparitan dalaman dan tepi jalan. (MPPD/JKR)	<b>3*BELUM SIAP</b>