

HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (02 JANUARI 2019)

DAERAH : JELEBU

| BIL | LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN) | REKOD TERAKHIR BANJIR | PUNCA KEJADIAN | CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK | CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG | AGENSI | STATUS |
|-----|--|-----------------------------|---|--|--|-----------|---|
| 1. | Kg.Ulu Jelebu / Kampung Kelawang. (DUN KLAWANG) | Dis 2016 | Pembetung jalan kampung kecil (<i>under size</i>) berukuran 600mm tidak dapat menampung aliran air ketika hujan lebat. (<i>Flush Over</i>) | Menyelenggara Anak Air Sungai Jelebu (JPS) - 2018 Menyelenggara Anak Air Sungai Jelebu – 2019 (JPS) | Menaiktaraf pembetung jalan lebih besar. (JKR) | JKR/JPS | Telah siap (JKR) 2*SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 2. | Kg.Telekung / Jalan Kampung, Mukim Kenaboi. (DUN CHENNAH) | Nov 2018 | Pembetung jalan kampung kecil (<i>under size</i>) berukuran 600mm tidak dapat menampung aliran air ketika hujan lebat. (<i>Flush Over</i>) | kerja penyaluran semula anak air Sg. Telekong.- 2019 (JPS) | Menggantikan lintasan pembetung kepada saiz yang lebih besar. (PDT Jelebu) | PDTJelebu | Telah siap diambil tindakan PDTJI 2*SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 3. | Kg. Hosapa Titi, Mukim Glami Lemi. (DUN CHENNAH) | Okt 2015 | Sistem perparitan perumahan tidak sistematik serta tiada penyelenggaraan secara berjadual. Sebahagianya didapati saiz longkang / parit tidak lagi mampu menampung kadar alir air ketika hujan lebat. | Kerja-kerja menggali anak sungai Hosapa.- 2019 (JPS). | Menaiktaraf pembetung dan longkang (MDJL)- Membuat penyelenggaraan berkala. (JPS) | MD Jelebu | Tindakan telah diambil oleh MDJL SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 4. | Taman Sri Kenaboi, Ladang Jelebu, Mukim Glami Lemi. (DUN CHENNAH) | Nov 2018 | Parit sisi jalan utama Kuala Klawang-Titi tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat dan tidak lepas keluar ke Sungai Utama.(Sungai Chempedak). Didapati juga parit sisi jalan menjadi " <i>bottle neck</i> " | Penyaluran Sungai Chempedak - 2018 (JPS) Penyaluran Sungai Chempedak -2019 (JPS) | RTB Sg Chempedak (JPS) | MDJI/JPS | BELUM SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|--|---|-------------|--|
| 5. | Taman Baru Pertang, Kg, Geylang, Pekan Pertang, Mukim Pertang. (DUN PERTANG) | Nov 2018 | Pembukaan kawasan / tanah disebelah atas. (Pembalakan) tanpa kawalan. | Penyaluran sungai pertang. – 2019 (JPS) | Mengawal pembukaan kawasan/tanah disebelah hulu (PDTJlb) Menaiktaraf Sungai Pertang bagi menampung air larian tambahan dan melaksanakan kerja pembersihan berkala. (JPS) | PDTJlb /JPS | SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 6. | Kg.Pergai, Mukim Pertang. (DUN PERTANG) | Nov 2018 | Pembukaan kawasan / tanah disebelah atas. (Pembalakan) tanpa kawalan serta pembetung jalan kecil tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat. | Penyaluran Sungai Pergai - 2019 (JPS) | Kerja-kerja menaiktaraf lintasan pembetung.(JPS) (siap) Penyelenggaraan Sg Pergai Secara berkala.(JPS) | PDTj/JPS | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN Mengawal pembukaan kawasan/tanah disebelah hulu serta menaiktaraf Sungai Pergai & Sungai Pah .(JPS) |
| 7. | Ladang Pertang, Mukim Pertang. (DUN PERTANG) | Nov 2018 | Sungai Pertang tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat | Penyaluran Sungai Pertang. 2019-(JPS) | Pembersihan sungai pertang secara berkala.(JPS) | JPS | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 8. | Kg.Putra, Mukim Triang Iilir. (DUN SG LUI) | April 2015 | Sungai Pertang tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat. | Penyaluran Sungai Pertang bagi melancarkan aliran air. | | JPS | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 9. | Skim Pengairan Triang Iilir, Mukim Triang Iilir. (DUN SG LUI) | Nov 2018 | Sungai Triang tidak dapat menampung aliran air menyebabkan limpahan sekitar kawasan sawah padi ketika hujan lebat | Menyelenggara Sg Triang - 2019 (JPS) | RTB Sg Triang (JPS) RTB Sg Triang (JPS) RTB Sg Triang (JPS) Penyelenggaraan secara berkala.(Dalam Pembinaan) | JPS | 3*BELUM SIAP (Dalam pembinaan) |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|---|--|----------------|---|
| 10. | Kg.Petasih Hulu, Kg.Petasih Hilir & Kg.Petasih. (DUN PERTANG) | Nov 2018 | Pembukaan kawasan / tanah disebelah atas. (Pembalakan) tanpa kawalan serta Sungai Petaseh tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat. | Menaiktaraf Sungai Petaseh bagi menampung tambahan air larian. 2019 – (JPS) | Pengurusan Sungai Petasih sepanjang 15KM melibatkan pengambilan tanah, kerja ukur, kos perundingan dan kerja melebarkan sungai.(JPS) Menaiktaraf Pembetung Jalan Utama Kuala Klawang – Simpang Pertang Oleh JKR | JPS JKR | 3*BELUM SIAP (Dalam Pembinaan) |
| 11. | Kg.Solok Temoi, Mukim Peradong. (DUN PERTANG) | Feb 2015 | Anak Air Sungai Pah tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat | Penyaluran semula Anak Air Sungai Pah bagi menampung tambahan air larian.2019 (JPS) | Menyelenggara Sungai Pah secara berjadual mengikut kepentingan/keutamaan sepanjang 5km | JPS | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN MAINTENANCE |
| 12. | Kg.Kerangai, Mukim Pertang. (DUN PERTANG) | Feb 2015 | Pembukaan kawasan / tanah disebelah atas. (Pembalakan) tanpa kawalan serta Sungai Kerangai tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat. menyelenggara Sg Kerangai secara berjadual mengikut keutamaan dan kepentingan sepanjang 10km.(JPS) | Penyaluran Sungai Kerangai bagi menampung tambahan air larian.- 2019 | Menggantikan crossing round culvert (900mm dia.) jalan kampung Kerangai sebanyak 2 tempat yang dikenalpasti punca banjir kepada box culvert (2m x 1.5m) (PDTj) | PDTJ/JPS | 3*BELUM SIAP *Tidak mendapat kebenaran dari tuan tanah |
| 13. | Kg.Sg.Buluh, Mukim Triang Ilir. (DUN PERTANG) | Okt 2014 | Sistem saluran perparitan Kg. Sg. Buluh tidak sempurna dan tidak diselenggara dengan baik. | Kerja pembersihan Sg. Buluh bagi menampung tambahan air larian - 2019. (JPS) | Penyelenggaraan secara berkala anak air Sg Buluh mengikut keutamaan sepanjang 3km.(JPS) | JPS | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN MAINTENANCE |
| 14. | Kg.Batu Serambai / Jalan Kampung, Mukim Klawang. (DUN KLAWANG) | Feb 2017 | Air parit sisi jalan (Parit Tanah) tidak dapat keluar ke Sg. Klawang | Menyelenggara Sungai Klawang JPS - 2019 | Menaiktaraf parit sisi jalan kepada longkang konkrit sehingga ke Sg. Klawang (PDTJI) | PDTJI | *Telah dinaiktaraf kepada Udrain 2*SIAP DAN MEMERLUKAN MAINTENANCE |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|--|---|--|-----------------|--|
| 15. | Kg.Teriang, Mukim Ulu Teriang. (DUN SG LUI) | Nov 2012 | Anak Air Sungai Buloh tidak dapat menampung aliran air yang banyak ketika hujan lebat | Penyelenggaraan Anak Air Sungai Buloh bagi menampung tambahan air larian-2019.(JPS) | Menaiktaraf anak air Sg Buluh 3km.(JPS) bagi menampung tambahan air larian | JPS | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN MAINTENANCE |
| 16. | Kg Chenah (DUN CHENNAH) | Nov 2018 | Air Sg Chennah tidak mengalir lancar di sebabkan banyak mendapan dan sampah sarap yang tersangkut di pembentung. | PDT telah menggantikan pembetung kepada jambatan- 2018 Melakukan kerja penyaluran semula Sg Chenah.(JPS) – 2019 | Pengambilan balik tanah, Kerja ukur dan melebarkan anak sungai sepanjang 3km.(PDTJ) Menaiktaraf Pembetung Jalan Utama Kg. Chennah | JPS/ JKR | *Telah siap di gantikan dengan jambatan 2*SIAP DAN MEMERLUKAN KERJA PENYELENGGARAAN |
| 17. | Kg Ulu Klawang, Mukim Ulu Klawang. (DUN KLAWANG) | Feb 2017 | Pembukaan kawasan / tanah di sebelah atas (pembalakan) | Menyelenggara Sungai Klawang. - 2019 | Mengawal Pembukaan Tanahkawasan di upstream (pembalakan) secara besar-besaran dan menyediakan sistem saliran terkawal di kawasan pembukaan.(JPS) | Jab Hutan | 2*SIAP DAN MEMERLUKAN MAINTENANCE |
| 18 | Laluan FT9, Kg durian Tipus, berhampiran quarters JKR | | Aliran air tidak sempurna ke sistem peparitan dan sungai | | | | 3*BELUM SIAP |